

# 塩害対策が重点

**NEXCO**  
 長野管理

## 1994橋を管理

### 構造物環境厳しく

長野管理事務所は本州の高速道路の中でも最も抜けて凍結防止剤・塩化ナトリウムをまく。その量は5000tにも上る。塩害対策などを中心に坂本香所長に聞いた。

(根津寿子)



東日本高速道路路関東支社  
 長野管理事務所長  
 坂本 香氏

——管理概要から  
**坂本所長** 上信越道63kmと長野道42・5kmを管理しています。供用後の経過年数は平均で15年、最も古いところでも18年です。

年間100日も凍結防止剤として塩化ナトリウムをまき、寒暖にもよりますが量は毎年5000t前後で、高速道では飛び抜けて多いです。

維持管理は耐震補強や床版補修、沓の取り替えなど大規模で高い技術力が必要な工事は専門業者が必要で、補修・補強工事などはテクスコ・メンテナンクス関東と包括契約を締結、日々の維持管理

活動に対応しています。——管理橋梁数、橋種、橋種別に計上。

——管理橋梁数、橋種、橋種別に計上。路線別では上信越道は108橋、うち10年未満が17橋、10年以上経過が91橋、RC橋が70橋、鋼橋が30橋、10年以上経過するものが全体の9%の17橋、RC橋が70橋、鋼橋が30橋、10年以上経過するものが91%の177橋です。橋種別ではRC橋が全て10年以上経過、RC

25%の65橋、PC橋が43%の110橋、鋼橋が32%の82橋です(1橋に橋種が混在している場合、橋種毎に計上)。

坂本 古い路線では凍結防止剤の塩化ナトリウムの大量散布に起因する塩害がR発生しています。漏水防止対策を、橋梁下面に水が回らないように、遊離石灰が発生して

の管理の現場は荷重や振動、気象条件、乾湿の繰り返しなどが複合的に作用し、構造物にとっての環境は実験室よりかなり厳しく、結局は経年劣化で水が漏れています。特に鋼橋のコンクリート床版は経年劣化によるクラックに路面水が浸透

雨水や凍結防止剤などが橋梁下面に伝わらないように覆いをする中漏水対策を14橋(2820t)実施しています。ほかに塩害を受けた個所の断面修復を28橋、ジョイント取り替えを3橋実施しています。

2年内要補修3%、5年は6% 損傷 コンクリート上部で約5割

により適時補修を判断する橋梁が17%、損傷や変形があるが機能低下が見られず継続的に観察する橋梁が74%です。損傷部位はコンクリート上部が最多で48%、鋼構造物が4%、コンクリート下部工が14%、高欄・地覆が21%、伸縮装置が5%、橋梁排水が5%、支承が1%です。

主な損傷種類はコンクリート上部工では遊離石灰と剥落、鋼構造物では腐食、コンクリート下部工では遊離石灰とひび割れ、高欄・地覆では遊離石灰と漏水ひび割れ、剥落、伸縮装置が漏水です。

22年度の事業は、坂本 全体事業費は55億6100万円です。お橋梁関係費は2億6600万円です。主なものは橋梁下面に伝わらないように覆いをする中漏水対策を14橋(2820t)実施しています。ほかに塩害を受けた個所の断面修復を28橋、ジョイント取り替えを3橋実施しています。

雨水や凍結防止剤などが橋梁下面に伝わらないように覆いをする中漏水対策を14橋(2820t)実施しています。ほかに塩害を受けた個所の断面修復を28橋、ジョイント取り替えを3橋実施しています。

# 凍結防止剤が影響

## 塩害桁端部や伸縮下の下部工で

### 対策多彩に、新たな取り組みも

塩害の状況は、有する高圧洗浄機を転用、積極的に使っていく考えです。上部工の桁端部や下部工に付着した塩分を水洗いで除去する桁端洗浄を年1回実施しています。主な劣化は、鉄筋露出、鋼橋下弦材の腐食、橋梁配水管の腐食、桁端部の漏水、剥落、錆汁、床版下面の遊離石灰などです。

塩害の対策は、塩害の状況は、有する高圧洗浄機を転用、積極的に使っていく考えです。上部工の桁端部や下部工に付着した塩分を水洗いで除去する桁端洗浄を年1回実施しています。主な劣化は、鉄筋露出、鋼橋下弦材の腐食、橋梁配水管の腐食、桁端部の漏水、剥落、錆汁、床版下面の遊離石灰などです。

塩害の対策は、塩害の状況は、有する高圧洗浄機を転用、積極的に使っていく考えです。上部工の桁端部や下部工に付着した塩分を水洗いで除去する桁端洗浄を年1回実施しています。主な劣化は、鉄筋露出、鋼橋下弦材の腐食、橋梁配水管の腐食、桁端部の漏水、剥落、錆汁、床版下面の遊離石灰などです。

塩害の状況は、有する高圧洗浄機を転用、積極的に使っていく考えです。上部工の桁端部や下部工に付着した塩分を水洗いで除去する桁端洗浄を年1回実施しています。主な劣化は、鉄筋露出、鋼橋下弦材の腐食、橋梁配水管の腐食、桁端部の漏水、剥落、錆汁、床版下面の遊離石灰などです。

## 鋼橋のコンクリート床版を調査

### のり面アンカーで変状点検

塩害と経年が要因で、点検車でも点検困難でした。対象は西宮橋（アーチ橋、上15・3・5以下15・3以下、滝ノ梁配水管漏水箇所へのテ

塩害と経年が要因で、点検車でも点検困難でした。対象は西宮橋（アーチ橋、上15・3・5以下15・3以下、滝ノ梁配水管漏水箇所へのテ



近づけなかった場所点検・応急処置

橋梁点検車でも近づけなかったトラスやアーチの格点部や添接板付近を点検。腐食部を除去し、防錆処理するなどの応急処置も同時に実施。

ほかに重点として、坂本、切土のり面の補強を進めています。今

もりの面が動いており、建設時のアンカーが過緊張状態となり、破断・飛び出しが発生している箇所でのり面にアンカーを増し打ちする事で高過緊張領域の拘束力を増し打ちアンカーに置き換える工事です。切土のり面が265カ所あり、地すべり対策工として約1000本のアンカーが施工されています。アンカーキヤップなどの緩みや壊れ、のり面の変状などを点検調査中です。補装の高機能化も進めています。今年度は7万9000平方メートルを実施し、高機能補装率は53%になります。